



Дата происшествия:	08.04.2024
№ происшествия:	oCard-26026/2024
Объект:	КТК-Р. НПС-5. ПУУМ. Проведение работ по бетонированию при помощи автокрана и бадьи для бетона БН-1.0 с платформой не заводского исполнения
Процесс / Оборудование:	
Местоположение:	Площадка ЧРП

ТИП ПРОИСШЕСТВИЯ : Опасная ситуация

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ : **ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕСТВИЯ:**

08.04.2024 при проведении работ по бетонированию скважин на площадке ЧРП машинист автокрана приступил к операции подъема бункера для бетона БН-1.0 со стропальщиком, находящимся на самодельной платформе бункера (площадка не заводского исполнения, не предусмотренная заводом изготовителем, выполнена из арматуры и металлических уголков).

- В подрядной организации отсутствует/не выполняется процедура управления изменениями (рабочее место было организовано с нарушением требований охраны труда и завода изготовителя с целью удобства и упрощения рабочего процесса);
- Приоритет работ над безопасностью. Формальный подход к оценке рисков и требованиям нарядов-допусков;
- Применение бункера, не предусмотренного нарядом-допуском, отсутствие схемы строповки



ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ :

- Провести внеплановую инспекцию оборудования, тары и электроинструментов, находящихся на объектах строительства на предмет соответствия требованиям безопасности и ведения необходимой документации, разрешающей эксплуатацию;
- Заблаговременно (до ввоза на территорию) предъявлять к осмотру ответственным лицам на объекте КТК мобилизуемое оборудование, инструменты, приспособления и т.д. запланированное для выполнения строительно-монтажных работ;
- Провести Работникам подрядной организации стоп-час по использованию Карт наблюдения, определению опасностей и контроля за рисками;
- Планирование СМР осуществлять с учетом оценки рисков одновременного проведения работ разными бригадами в одной зоне и/или стесненных условиях;
- При одновременном ведении работ разными бригадами в одной зоне и/или стесненных условиях с привлечением тяжелой техники обеспечить выставление сигнальщиков, если разные виды работ не могут быть рассредоточены во времени;
- Довести извлеченные уроки до персонала подрядных организаций, а также разместить информацию на информационных стендах в местах массового пребывания персонала;
- Руководителям включить в повестку производственных совещаний обсуждение обстоятельств, причин, а также извлеченных уроков, опасной ситуации;



Выявленная опасная ситуация с применением бункера для бетона на другом объекте:
Выполнялись бетонные работы с применением автомобильного крана для осуществления подачи бетона в бункере на свайное поле. После выставления крана проведения работ сварщиков находилось в опасной зоне работы крана. Не остановив работу бригады сварщиков, крановщик допустил перемещение заполненного бункера для бетона над местом производства работ сварщиков.

ПРАВИЛО №10: грузоподъемные работы

При выполнении грузоподъемных работ соблюдайте требования плана производства работ, технологической карты, наряда-допуска

если вы стали очевидцем нарушения требований ОТ, ПБ и ООС, обратитесь к работникам, которые допускают нарушения требований и укажите на возможные негативные последствия, предложите безопасный способ выполнения работы. Применяйте право на остановку работ при необходимости.